

Erledigt

Z77X-UD3H 1479 OZMOSIS Sleep Bug

Beitrag von „Griven“ vom 17. August 2015, 22:21

Du schreibst das Exakt gleiche Bios nur ohne OZ hat das Problem mit Clover nicht und ich denke genau hier liegt das Problem. Du hast Deine Version mit einem DSDT/SSDT Hybriden ausgestattet und ich schätze hierbei wird irgendwas an der erstellten DSDT nicht passen was dann zu dem beschriebenen Verhalten führt. Am Besten baust Du Dir die OZ Firmware noch mal neu aber diesmal ohne angepasste DSDT und testest dann damit . Tritt dann das Problem unter OZ auch nicht mehr auf erstelle Dir eine DSDT und eine SSDT und packe beide Dateien auf die EFI Partition in den Ordner /OZ/ACPI/Load und teste weiter. OZ wird dort abgelegt DSDT/SSDT´s automatisch laden und benutzen sofern OS-X gebootet werden soll (Standard Einstellung) diese aber für Windows ignorieren.