

Erledigt

OS X 10.11 Installation - Warte-Cursor - Clover

Beitrag von „ph0en1xs“ vom 8. November 2015, 20:27

Anderes MacPro Model angeben (z.b.3,1) oder den appletymcedriver.kext löschen.

Hat mit dem MacPro4,1 und 5,1 als Systemdefinition zu tun.

Ich glaube der appletymcedriver.kext erwartet speziellen Ecc Ram der in den Modellen verbaut ist und verursacht so die KP.

Zitat

1.im Singleuser Mode starten Bootargument: -s

dann :

```
mount -uw /
```

```
rm -rf /System/Library/Extensions/AppleTyMCEDriver.kext
```

```
exit
```

Neustart und cache ignorieren

Alles anzeigen