

**Erledigt**

## **Clover bootet nur von USB statt SSD**

**Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 28. Juni 2016, 13:47**

Du schreibst leider nicht, welches Board du verwendest. Ich vermute aber mal, dass dein UEFI/BIOS ähnlich abnorm arbeitet wie das von meinem Elitebook. Dort wird der UEFI Bootloader nicht korrekt aus EFI/BOOT/BOOTX64.efi geladen, sondern aus EFI/MICROSOFT/BOOT/BOOTMGFW.efi, was eigentlich nur bei Windows so verwendet wird. Einige Hersteller scheinen wohl Windows vorauszusetzen.

Bei mir hat es geholfen, auf der EFI Partition das Verzeichnis EFI/MICROSOFT/BOOT/ anzulegen, die Datei EFI/CLOVER/CLOVERX64.efi dorthin zu kopieren und in BOOTMGFW.efi umzubenennen. Somit kann dein UEFI den Bootloader unter EFI/MICROSOFT/BOOT/BOOTMGFW.efi erkennen und ausführen. Mit dem PC von [@-Gina](#) bin ich auch erfolgreich so vorgegangen, es scheint also kein Einzelfall zu sein.