

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 11. August 2016, 20:34

Ich bin nicht zuhause um sie zu bearbeiten, aber das muss ich auch nicht denn es geht anders viel schneller. Kennst du dich mit der shell aus? Folgendes:

Pack die in [dieser](#) Datei enthaltenen Ordner auf einen Fat32 formatierten stick. Dann Boote mittels F12 von diesem Stick. Du kommst (hoffentlich) in die Shell. Gib dort ein

Code

1. FS0:

Dann navigierst du mit cd Efi, ls, cd Oz, ls zu dem Ordner in dem deine defaults.plist liegt. Dann gib ein

Code

1. edit defaults.plist

mit den Pfeiltasten gehst du nach unten bis in die Zeile mit den bootargs. Dort bei den bootargs fügst du ein -x und ein -v hinzu. Dann speichern mittels den funktionstasten. Wenn das getan ist schreibst du exit. Geh dann ins BIOS und drücke Win+Alt+P+R. Dann Versuch OSX zu starten und hoff das die Sache funktioniert.