

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. August 2016, 13:54**

Es gibt:

HS (Highspeed Ports): normale USB 2.0 Verbindung

SSP (SuperSpeedPorts): USB 3.0 Verbindung

USR Ports: sehr selten vorhanden, bei dir anscheinend auch nicht. USR Ports gibt es normal 2. Die excluden wir sowieso schon mal. Mit einem USB 2.0 stick findest du heraus welche HS Ports du brauchst. Alle die unbesetzt sind excludest du mit dem richtigen bootarg. USBInjectAll Kext muss natürlich installiert sein dafür. Das wiederholst du bis dann alle Ports von deinem Hacky mit USB 2.0 Geschwindigkeit laufen. Dann kommst du einen USB 3.0 stick und steckst ihn in die USB 3.0 Ports und Schaust welche SSP Ports angesprochen werden. Alle die nicht angesprochen werden excludest du dann wieder 😊