


Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „Brumbaer“ vom 4. September 2016, 22:31

Ich nehme an, dass du mit der Tastatur beim Booten ins BIOS kommst und Einstellungen vornehmen kannst bzw. im Clover Menu Auswahlen treffen kannst. D.h. dass das Keyboard funktioniert.

Du bekommst zwar den Keyboard Hub angezeigt, aber nicht das Keyboard. Es müsste so aussehen:

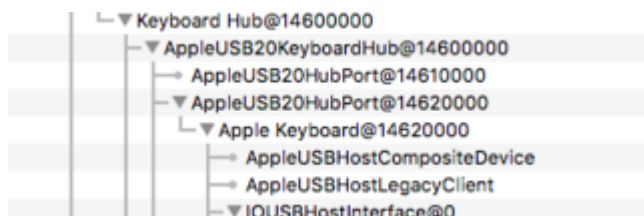

Also lassen sich beide Fälle vermutlich auf ein "Hub" Problem reduzieren.

Ich habe den Thread nicht verfolgt, weiss also nicht ob du eine DSDT hast, welche Patches du installiert und ob du irgendwelche Kexte modifiziert hast. Und ob du das Folgende schon ausprobiert hast.

Ich vermute, dass auf dem Weg irgendetwas das /System/Library/Extensions/IOUSBHostFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBHub.kext verändert (hat).

Falls du noch ein Original von dem Kext hast, solltest du das in deinem System dadurch ersetzen. Und überprüfe ob du irgendwo die AppleUSBHub veränderst.

Ggf. würde ich das System neu Installieren.

Ich kann im Moment nicht nachvollziehen, welche BIOS Einstellung nur Hubs nicht funktionieren lassen soll.

Ich würde Folgende Einstellungen versuchen

XHCI-Mode Enabled

XHCI hand-off enabled

EHCI hand-off enabled (kann die Sache auch schlechter machen, meine Systeme haben die Option nicht, deshalb kann ich es nicht testen)

USB Legacy (falls es das gibt) und UEFI CSM enabled.

Solltest du diese Einstellungen schon getestet haben, einfach ignorieren 😊

Ich habe keine Ahnung von Ozmosis, kann also nicht sagen welche Einstellmöglichkeiten es dort gibt und inwieweit Änderungen an der DSDT notwendig sind.

Ich würde ich es mal ohne geänderte DSDT probieren, um zu sehen ob die Hubs dann gehen. Notwendige Änderungen für Sound etc. kann man dann ja wieder einfügen.

Mehr fällt mir im Moment dazu nicht ein.