

**Erledigt**

## **HP Probook Probleme bei der Installation**

**Beitrag von „al6042“ vom 22. September 2016, 19:38**

Ich habe tatsächlich eine Lösung... 😊

Habe ja das fast gleiche Gerät und beim Update auf Sierra das gleiche Problem.

Die HD4000 wird per DSDT als "lg-platform-id"="0x01660003" eingetragen, so dass auch der Displayport an der rechten Seite funktioniert.

Beim ersten Booten geht damit aber auch der Laptop-Monitor (LVDS) nicht.

Ich habe die DSDT einfach mal auf "lg-platform-id"="0x01660004" geändert und konnte damit erfolgreich booten.

Danach bin ich wieder auf "0x01660003" zurück gegangen und es lief wieder einwandfrei.

Anbei findest du die geänderte DSDT.aml.

Benenne aber die bereits vorliegende Datei um, damit du sie später eventuell noch nutzen kannst.