

Erledigt

10.11.6/10.10.x | iMac13,2 | angeschlossener SATA-Blu-Ray-Brenner wird sporadisch nicht erkannt

Beitrag von „YogiBear“ vom 30. November 2016, 12:42

'hoi,

es wird aus deinem POost nicht ganz klar, aber ich gehe mal davon aus, dass der Brenner immer extern via USB betreiben wurde.

Mit Yosemite bekam OSX ein neues USB-Treibermodell, welches auch bei echten Macs für Ärger sorgte. Dies wurde mit El Capitan weitgehend behoben, davon wurde die Anzahl an aktivierten USB-Ports jedoch auf die Anzahl des dem SMBIOS entsprechen echten Macs reduziert. Wobei gilt, dass USB2-Ports einfach und USB3-Ports doppelt zählen und auch nicht belegte USB-Header auf dem Mainboard mitgerechnet werden. Interessanterweise ist die Reihenfolge für die Zählung nicht bei jedem Systemstart gleich, dh. manchmal kann ein Port als USB3 funktionieren, beim nächsten Mal nur als USB2 oder auch gar nicht. Deshalb empfiehlt es sich die benötigten Ports inkl. der Geschwindigkeit fest zu hinterlegen. Hierzu haben [@Brumbaer](#) und [@kuckkuck](#) ein HowTos geschrieben: [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)