

Erledigt

## USB Headset Problem

**Beitrag von „griven“ vom 30. November 2016, 22:48**

Der "Couldnt allocate runtime area" Fehler ist einer Unzulänglichkeit in der UEFI Implementation diverser AMI Firmwares geschuldet. Im groben geht es dabei darum das kein genügend großer zusammenhängender Speicherbereich gefunden werden kann in den der prelinked Kernel von OS-X entpackt werden kann. Das Slide Kommando bewirkt das die Basis Adresse die zum Entpacken des prelinked Kernels verwendet wird verschoben (geslided) wird was manchmal funktioniert jedoch meist eher nicht. Wenn Du Clover jetzt im Legacy Mode betreibst umgehst Du das Problem da der Clover nun eine weitere Emulation hinzufügt. Kurz zum Verständnis:

UEFI MODE -> CloverEFI -> Start zusätzlicher EFI Treiber -> Inject der Config -> boot.efi -> OSX  
Legacy Mode -> boot0 -> boot1 -> Clover -> EFI Emulation -> Laden eventueller Treiber -> inject der Config -> boot.efi -> OS-X

Unterm Strich behebt die Legacy Methode in Deinem Fall zwar den Fehler aber das erkaufst Du Dir damit das der gesamte Prozess länger dauert und eben nicht ganz so optimal abläuft wie er ablaufen könnte...