

Erledigt

## Clover Stick will nicht booten

Beitrag von „griven“ vom 16. Juli 2017, 00:40

Wenn es um das ASUS Board geht muss hier ein wenig an der config.plist gefeilt denn die Firmware der ASUS Mainboards verhindert das verändern eines bestimmten Registers (MSR 2) das von OS-X bzw. genauer genommen vom Powermanagement von OS-X verändert wird um den CPU Takt zu ändern. Wenn Du die config.plist im CloverConfigurator öffnest kannst Du im Bereich "Kernel and Kextpatches" den Haken bei "Asus AICPUPM" setzen und das Problem sollte erledigt sein.

