

**Erledigt**

## **Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K**

**Beitrag von „griven“ vom 22. Februar 2018, 22:48**

NullCPUPowerManagement.kext ist ein fauler Kompromiss weil er das PowerManagement von macOS komplett aus hebt demnach also nicht ideal. Wenn der Rechner mit AppleIntelCPUPowerManagement.kext nicht booten möchte liegt das in der Regel an einem lock auf dem MSR-2 Register das MacOS zum Zwecke der Taktung der CPU gerne verändern wollen würde. Man kann das Problem entweder mit Clover umgehen indem man im CloverConfigurator im Bereich Kernel and Kextpatches die Haken bei AppleIntelCPUPM und KernelPM setzt zudem würde ich in Deinem Fall den Haken noch bei KernelXCPM setzen denn in Kombination mit einer passenden SSDT funktioniert das auf Deinem Prozessor um einiges besser als AICPM 😊