

Erledigt Reboot beim Versuch T420S zu installieren (High Sierra)

Beitrag von „griven“ vom 7. Juni 2018, 23:30

Ich habe mal in die letzte DSDT die hier von mir rumgeistert reingesehen und festgestellt das die Methoden zur Temperatursteuerung da irgendwie verloren gegangen sind (vermutlich einen Stand erwischt wo ich rumgebastelt habe und die betroffenen Methoden entfernt hatte). Wie auch immer ich habe folgenden Code wieder in das Device SMCD eingefügt und schon tut der Quirl wieder wie er soll:

Code

```
1. Device (SMCD)
2. {
3. Name (_HID, "MON0000") // _HID: Hardware ID
4. Method (FAN0, 0, NotSerialized)
5. {
6. Store (B1B2 (^ ^EC.HFN1, ^ ^EC.HFN2), Local0)
7. Return (Local0)
8. }
9.
10.
11. Method (TCPU, 0, NotSerialized)
12. {
13. Store (^ ^EC.TMP0, Local0)
14. If (LGreaterEqual (Local0, 0x55))
15. {
16. Store (0x07, ^ ^EC.HFSP)
17. }
18. Elseif (LGreaterEqual (Local0, 0x50))
19. {
20. Store (0x06, ^ ^EC.HFSP)
21. }
22. Elseif (LGreaterEqual (Local0, 0x4B))
23. {
24. Store (0x05, ^ ^EC.HFSP)
25. }
26. Elseif (LGreaterEqual (Local0, 0x46))
27. {
28. Store (0x04, ^ ^EC.HFSP)
29. }
```

```
30. Elseif (LGreaterEqual (Local0, 0x41))
31. {
32. Store (0x03, ^^EC.HFSP)
33. }
34. Elseif (LGreaterEqual (Local0, 0x3C))
35. {
36. Store (0x02, ^^EC.HFSP)
37. }
38. Elseif (LGreaterEqual (Local0, One))
39. {
40. Store (One, ^^EC.HFSP)
41. }
42.
43.
44. Return (Local0)
45. }
46. }
```

Alles anzeigen