

Erledigt

## Neuer Hackintosh wacht sofort aus dem Ruhezustand auf

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 17. Juni 2018, 10:32

Moin,

da war noch der falsche Controllernamen angegeben, `8086_a12f` statt wie bei dir verbaut `8086_a2af`. Versuche es bitte nochmal mit der SSDT im Anhang und ohne `uia_exclude`. Die beiden USB-2-Ports (HS) auf dem Mainboard müsstest du in der SSDT noch entsprechend anpassen (`USBConnectorZero` statt `0x03`). Einer davon dürfte HS14 sein, wenn wie du geschrieben hast die Tastatur daran angeschlossen ist. Diesen Port habe ich schonmal entsprechend angepasst. Laut IOReg-Dump dürfte es sich bei HS09 um den zweiten USB-2-Port handeln, da ist zumindest ein Gerät sichtbar. Auch diesen Port habe ich als USB2-Port eingetragen. Interessant wäre, ob man auch HS08 als intern konfigurieren muss, da hängt der LED-Controller dran. Versuche es aber erstmal so.