

Erledigt

Nvidia GTX 1060 wird nicht erkannt

Beitrag von „G.com“ vom 4. Oktober 2018, 20:40

Moin,

eigentlich dachte ich recht spezifisch gewesen zu sein. 😊

Oben habe ich einen Beitrag von Al verlinkt. Lade Dir die Efi da runter.

Dann nimmst Du die Clover-SKL genannte Version und kopierst Die auf deinen Stick ins EFI Verzeichnis. Altes Clover Verzeichnis umbenennen in z.B. Clover_old und das neue eintragen.

Dann nur die wirklich benötigten Kexte aus dem _kext Ordner in Al's EFI nehmen. Das wäre zunächst der Ethernet Treiber. AppleALC, wenn ein Realtek Chipsatz verbaut ist und NvidiaGraphicsFixup zusammen mit Lilu.

WE ist sicher neuer, aber kann öfter auch mal Fehler verursachen. Wir tauschen das im nächsten Schritt.

Du kannst noch dein SMBIOS übertragen. Denk an die ROM und SystemUUID unter RTVariables.

Und zu guter Letzt bitte auch den USB Limit Patch unter Kext&Kernel Patches eintragen.

Sierra 10.12.x:Name*: AppleUSBXHCIPCI

Find* [Hex]: 83bd74ff ffff10

Replace* [Hex] : 83bd74ff ffff1b

Comment: change 15 port limit to 26

MatchOS: 10.12.x

Dann testweise über Stick in OSX booten und berichten.

So stellen wir sicher, das ein ganz sauberes EFI auf dem Stick ist und nix von da aus hakt.

Alles Weitere machen wir danach.

Keine weiteren Haken sonstirgendwo setzen - sonst hänge ich hier und suche mir nen Wolf...



Vielleicht läuft dann sogar schon alles wie soll.

Gruss