

**Erledigt**

## **Brauche/n Hilfe System Läuft sehr schlecht USB BT Systemstart Vorschau Massive Probleme**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 13. Dezember 2018, 09:58**

Wie man im Vergleich der beiden Post #21 BT geht und Post #23 BT geht nicht erkannt wird bei nicht geht keine Firmware in das BT Modul geladen. V14 c4096 bedeutet genau das, keine Firmware geladen.

Was auch sehr seltsam ist das der Chipsatz BCM20702A3 angezeigt wird. Eigentlich sollte die Karte Chipsatz BCM20702A1 beinhalten.

[Funnyland](#) ,

Um dem Problem noch weiter auf die Spur zu kommen, was wird dir angezeigt bei BT-Chipsatz und BT-Firmware bei der Verwendung nur dieser beiden Kexte iBrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext im EFI-Ordner. Aber bitte dazu auch nur diese beiden verwenden und jegliche sonstigen BT Injektoren entfernen.

Um USB richtig zu definieren lies nochmal diesen Versuch einer Anleitung genau durch. Das ganze basiert auf deinem Rechner und damit solltest du fähig sein die Anschlüsse richtig als intern, USB2 und USB3 zu definieren.

[USB XHC ohne USBInjectAll.kext oder USB-Portlimit Patch zum Laufen bringen](#)

PS: `uia_exclude=HS09;HS14;USR1;USR2...` wird dir nicht weiterhelfen. Las denn USBInjectALL.kext aus dem Spiel. Der macht alle Arbeit wieder zunichte.