

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „kelkit“ vom 31. Dezember 2018, 20:29

Leider hat das mit dem usbconnectortype auf 0x0 (USB2) setzen doch einen anderen schwerwiegenden Fehler bei mir verursacht. Wenn ihr meinen anderen Thread zum Feintuning gelesen haben solltet, hatte ich da geschildert, dass im Sleep mein Akku sehr sehr schnell entladen wird. Das lag wohl an dieser Sache...

Mein T480 kam anscheinend nicht richtig ins Sleep und es geschah ständig ein "Wake". Habe dann mal geschaut wie oft und weshalb das passiert und bekam im Terminal folgendes raus: (nur ein sehr sehr kleiner Ausschnitt)

```
2018-12-31 15:49:54.216498+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2018-12-31 15:49:54.216499+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2018-12-31 15:50:11.141685+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2018-12-31 15:50:11.141687+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2018-12-31 15:50:28.123536+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2018-12-31 15:50:28.123537+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2018-12-31 15:50:45.173932+0100 localhost kernel[0]: (AppleACPIPlatform)
AppleACPIPlatformPower Wake reason: power-button XDCI (User)
```

Habe dann HS07 (Bluetooth) wieder auf 0xFF (internal) gesetzt... Nun ist dieser Fehler mit dem Sleep nicht mehr da, aber jetzt stehe ich wieder am Anfang des Problems...: BT wird nach Sleep deaktiviert 😊