

Erledigt

festplatten als nicht identifiziert

Beitrag von „griven“ vom 22. Januar 2020, 15:47

Es ist einfach so, dass der SATA Controller auf dem Board beginnend mit HighSierra von macOS nicht mehr richtig unterstützt wird und zwar unabhängig davon was im Bios eingestellt wird oder eben auch nicht. Das Problem liegt in der AppleAHCIPort.kext und lässt sich ggf. mit einem Kext2Patch Eintrag in der config.plist von Clover beheben. Probier mal den folgenden Eintrag:

Code

```
1. <dict>
2. <key>MatchOS</key>
3. <string>10.13.x-10.14.x</string>
4. <key>Comment</key>
5. <string>ALPM IO Error AppleAHCIPort</string>
6. <key>Disabled</key>
7. <false/>
8. <key>Find</key>
9. <data>
10. QGACAA==
11. </data>
12. <key>Name</key>
13. <string>AppleAHCIPort</string>
14. <key>Replace</key>
15. <data>
16. AAAAAA==
17. </data>
18. </dict>
```

Alles anzeigen

Möglicherweise wäre das die Lösung zumindest ist es ein Versuch wert 😊