 


# ASRock H87 Pro4 mit OpenCore - Benötige Hilfe bei der Installation (ehemals Clover)

Beitrag von „al6042“ vom 26. Januar 2020, 22:44

Die letzte Zeile im Screenshot sagt schon alles:

 


Die Reihenfolge im Ablauf ist falsch...

Es werden in der config.plist alle USB2.0 (HS\*\*) Ports ausgeklammert...

Damit geht natürlich auch die Verbindung zum USB2.0-Stick flöten.

Das ist der Grund warum ich im EFI-Paket aus [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#) gerne die folgenden Zeilen nutze:



Mit der ersten Zeile werden alle 2.0-Ports erstmal deaktiviert und mit der zweiten Zeile die ungeraden Port-Nummern wieder integriert...

Damit werden 7 USB2.0 und 8 USB3.0 während der Installation bereitgestellt, falls man den 15-Port-Limit-Patch nicht eingebunden hat, um alle USB-Ports während der Installation zur Verfügung zu haben.