

Erledigt

Feinschliff nach 10.15.3 Update

Beitrag von „griven“ vom 12. März 2020, 10:53

Was USB angeht da ist USBInjectAll mit Limit Patch nicht als Dauerlösung gedacht und das auch aus gutem Grund nicht denn langfristig führt das zu einem undefinierten Systemverhalten (wie es sich ja bei Dir deutlich zeigt). Bitte erstelle Dir mit dem Hackintool eine USBPorts.kext die auf Dein System angepasst ist und sieh zu das Du sowohl den Patch als auch USBInjectAll besser gestern als heute auf dem Weg wieder los wirst. Die USBPorts.kext hilft nebenbei auch auf elegante Art und Weise Dein USB Problem im Sleep zu lösen denn wenn die Ports korrekt definiert sind (sind sie nie wenn man mit USBInjectAll allein werkelt) dann werden auch keine Geräte ausgeworfen und es kommt auch nicht zu blockierten USB Ports (träge Reaktion). Was die WLAN Performance angeht so sind hier bei der BCM94360CS2 Probleme im 2,4Ghz Band bei gleichzeitiger BT Nutzung leider nur zu gut bekannt. Die BCM94360CS2 hat keine eigene BT Antenne und so stören sich das 2,4Ghz WLAN und das BT Signal gegenseitig was auf der einen Seite zu Verbindungsabbrüchen im Bluetooth Bereich führt und auf der anderen Seite zu performance Einbrüchen im WLAN. Wie von [IntelPlayer](#) schon erwähnt schafft eine Umstellung und Festlegung auf 5Ghz WLAN hier abhilfe.