

Erledigt

ASRock X299 OC Formula - i9-7920X immer nur bei 1,20 Ghz.

Beitrag von „DSM2“ vom 16. März 2020, 23:01

PluginType solltest du dennoch aktiv schalten falls nicht per SSDT erledigt...

Sowie folgendes im Bios Konfigurieren:

Advanced -> CPU Configuration -> CPU Power Management Configuration

Enhanced Intel Speed Step Technology (EIST): Enabled

Autonomous Core C-States: Enabled

Enhanced Halt State (C1E):Enabled

CPU C6 report: Enabled

Package C-State: C6(non retention) state

Intel SpeedShift Technology:Enabled

MFC Mode Override: OS Native