

Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

Beitrag von „plutect“ vom 20. März 2020, 15:40

Für diejenigen den das Driver Board zu dunkel ist, ich habe mir im Februar ein zweites Board bestellt (und auch bekommen) dieses hat aber nach 2 Tagen zu flackern angefangen das immer schlimmer wurde. Da ich ja jetzt alles Doppelt habe ist schnell das Driver Board als Verursacher festgestanden genauer der Backlight Ausgang der sollte konstant um die 73 Volt haben. Mein defektes schwankte hier sehr stark um die 45 - 53 Volt ! Ein Bekannter hat eine kalte Lötstelle gefunden jetzt geht es wieder 😊

Eventuell ist die Spannung bei den Leuten denen das Panel viel zu dunkel ist auch nicht in Ordnung ? Aber bitte lasst hier NUR Fachleute drann ! Im Bild sieht man den Übeltäter:

