

# Fenvi FV-T919 Bluetooth will nicht

Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. Mai 2020, 21:12

Also, das Problem ist (neben der fehlenden USBInjectAll.kext und dem *möglicherweise* nicht auf Internal gestellten USB-Port für den Bluetooth-Anschluss) auch ganz besonders, dass in der SSDT-UIAC von Befilon **20** Ports definiert sind statt **15**.

Davon sind übrigens auch so einige auf Internal (0xFF) gestellt: HS09, HS10, HS11, HS12, HS13 und SS03. Jetzt wäre wirklich ein Screenshot aus Hackintool gut – einmal so wie von muster48 beschrieben mit deaktivierter SSDT-UIAC.aml und aktiviertem XHCIPortLimit-Quirk und einmal quasi "as it is" (also mit der SSDT-UIAC). In beiden Fällen mit richtig eingebundener USBInjectAll.kext.