

Gigabyte z 390 gaming x & clover boot loader Mojave bricht bei 75% ab & bootet neu

Beitrag von „JimSalabim“ vom 13. Juni 2020, 15:09

Sorry erstmal, dass ich erst etwas zu voreilig geantwortet und nicht richtig gelesen hatte 😊

Immerhin lag es ja nun tatsächlich wie vermutet an der Intel-Grafik. Der Framebuffer-Patch in deiner config.plist ist für ne UHD630 in Verbindung mit dem Z390 Designare angelegt, den müsste man für dein Board neu erstellen.

Ich hab dir in der config.plist im Anhang mal nen Patch ein Z390 M Gaming, der in Hackintool hinterlegt ist, reinkopiert, weiß aber nicht, ob der auch für dein Z390 Gaming X greift. Du kannst es ja mal damit probieren (InjectIntel dann erstmal wieder deaktiviert lassen).

Und bitte mal nachschauen, wieviel MB an VRAM dir bei "Über diesen Mac" angezeigt werden.

Weiterhin kannst du die Thunderbolt-SSDT (SSDT-TB3HP-Z390-DESIGNARE.aml) natürlich aus dem Ordner EFI/CLOVER/ACPI/patched löschen.

Und das USB-Mapping (festgelegt in der SSDT-UIAC-Z390-DESIGNARE.aml) stimmt für dein Board nicht. Das müsstest du neu mappen oder anpassen.