

Kein Bluetooth nach Sleep - BCM94350ZAE & OpenCore

Beitrag von „5T33Z0“ vom 11. November 2020, 12:58

Ich habe eine ähnliche Karte.

Schau mal unter Kernel > Add > AirportBrcmFixup.kext.

Dieser Kext enthält 2 weitere als Plugins:

AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcm4360_Injector.kext

und

AirportBrcmFixup.kext/Contents/PlugIns/AirPortBrcmNIC_Injector.kext

Davon sollte nur einer aktiviert sein. Bei Dir sind jedoch beide aktiviert. Da AirPortBrcm4360_Injector.kext in BigSur nicht mehr unterstützt wird, würde ich den deaktivieren und gucken, wie es dann funktioniert.

Als boot-args würde ich die mal ausprobieren für BT:

```
brcmfx-country=#a -brcmfxbeta
```

Ansonsten würde ich mal mit SSDTTime eigene .aml Dateien erstellen. Vielleicht liegt ja ein Problem mit USB Power vor.

UEFI > Quirks **ReleaseUsbOwnership** steht auf YES, sollte aber auf **NO** stehen

<https://opencore.slowgeek.com/...ll0636sRiv&rs=haswell063>