

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „DSM2“ vom 18. November 2020, 07:01

Fangen wir mal damit an, dass man für den Aquantia 10 GBit LAN keine Kext hat für die EFI.

Die beiden von dir genannten Kexte, sind für die beiden anderen zwei LAN Chips auf dem Board. (Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT)

Der Aquantia benötigt für die Funktion einen Patch.

Dieser hat sich mit der Code Umstellung in BS auch etwas verändert.

Dieser muss in der EFI unter Kernel/Patch Properties hinterlegt werden.

`com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion`

Find: 0F84C002 0000

Replace: 660F1F44 0000