


# DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 19. November 2020, 20:15

Da wir OpenCore nutzen und nicht Clover müssen auch die Unterkerte geladen werden.

Der AirportBrcmFixup.kext enthält einen Unterkert AirPortBrcmNIC\_Injector.kext welcher natürlich auch geladen werden muss. 😞

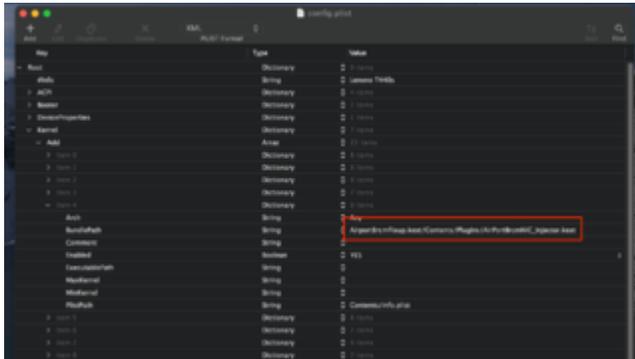

Somit haben 3 Punkte WLAN verhindert.

1. Bootparameter "brcmfxf-driver=0"
2. Nicht geladener AirPortBrcmNIC\_Injector.kext
3. Fehlen von compatible=pci14e4,43a0

Wobei du Punkt 3 noch Testen kannst. Eventuell ist der Eintrag mit dem neusten AirportBrcmFixup.kext gar nicht mehr nötig.