

[Sammelthread] Bilder des Tages

Beitrag von „grt“ vom 21. November 2020, 21:09

der elefantenfuss kann auch von zu hoher betttemperatur und/oder ungenügender bauteilelüftung in zusammenhang mit sehr massivem druck (viel/dichte füllstruktur) kommen. dann sackt das noch nicht feste zeugs in sich zusammen, weils von oben zu schwer wird.

weniger füllstruktur, betttemperatur runter. evtl. auch die drucktemperatur ein wenig absenken.

oder die erste schicht wird mit zu grosser linienbreite gedruckt (dann wär der fuss aber niedriger, als auf den bildern)