

Lüfter am Notebook zu Laut


Beitrag von „5T33Z0“ vom 11. Januar 2021, 15:39

Ja, und der Grund ist nach wie vor CPU Power Management 😊

<https://dortania.github.io/Opencore-Boot/ivy-bridge.html#delete>

Die beiden deletes einbauen und dann SSDT-PM erzeugen, wie geschildert!

Ah, Clover. Die ganzen Quatsch in ACPI deaktivieren:

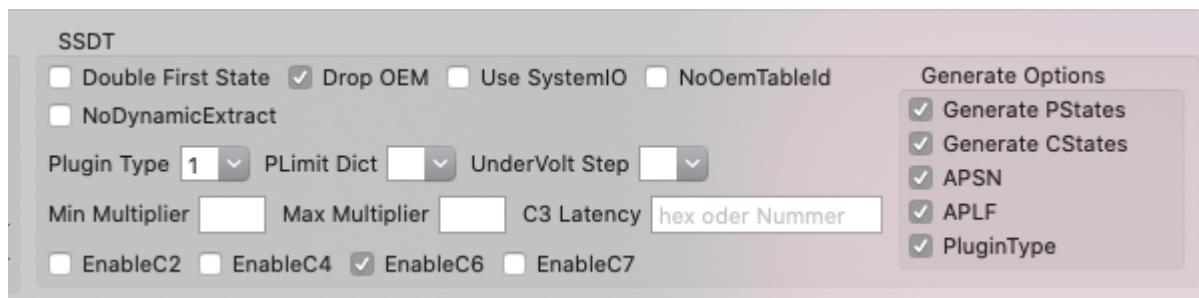

SSDT

Double First State Drop OEM Use SystemIO NoOemTableId

NoDynamicExtract

Plugin Type PLimit Dict UnderVolt Step

Min Multiplier Max Multiplier C3 Latency

EnableC2 EnableC4 EnableC6 EnableC7

Generate Options

Generate PStates

Generate CStates

APSN

APLF

PluginType

Plugin Type: leer lassen

Alle Häkchen aus "Generate Options entfernen. IvyBridge CPUs unterstützen X86 Platform Power Plugin nicht.

Unter "Drop Tables" noch die beiden Zeilen für SSDT hinzufügen:

Drop Tables				
Signature*	Typ/Key	String[TableId]/...		DropForAllIOS
DMAR	⌵	⌵	⌵	<input type="checkbox"/>
ECDT	⌵	⌵	⌵	<input type="checkbox"/>
SSDT	⌵ TableId	⌵ CpuPm	⌵	<input type="checkbox"/>
SSDT	⌵ TableId	⌵ Cpu0Ist	⌵	<input type="checkbox"/>

Un dann wie gesagt das passende SMBIOS auswälen. iMacPro9,2 für IvyBridge i5 Laptops.