


Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „5T33Z0“ vom 22. Februar 2021, 23:14

[Blackninja_1985](#) [bluebyte](#)

Ich habe mir das CPU Power Management nochmal genauer angesehen. Es gibt tatsächlich ein Problem damit. Danke für den Hinweis, Ninja. Es stellt sich wie folgt dar:

1. Wenn man mit CPUFriend sein Power Management anpasst und dann eine Kombination aus SSDT-PLUG, CPUFriend und CPUFriendDataProvider.kext verwendet, spuckt IORegistryExplorer folgendes für die CPU (Object PR00) aus:

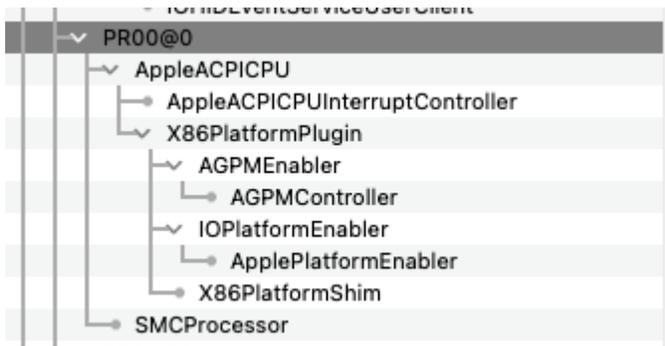

Ergo: Alles gut, CPU Power Management funktioniert, wie es soll.

2. Wenn Man stattdessen aber ssdt-data.aml (was ja im Grunde SSDT-PLUG plus cf-freq data ist) samt CPUFriend.kext verwendet, fehlt der Eintrag für's X86Plugin und sieht so aus wie hier:

[Missing XCPM](#)

Von daher: Wenn das CPU Power Management angepasst wird, dann ausschließlich SSDT-PLUG, CPUFriend und CPUFriendDataProvider.kext verwenden.