

OpenCore Rocket Lake-S Black Screen beim booten

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. Mai 2021, 12:05

Nee da hast du garantiert was falsch am laufen. Problem war ja das durch das falsche Mapping dein interner USB2 Header für das Bluetooth nicht ging. Das Mapping war aber auf ein SMBios IMac19,1 /19,2 fest. Daher hat es mich ja gewundert. Normalerweise wird das immer mit entsprechendem SMBios festgesetzt. Magst du mir nochmal die EFI hier reinsetzen die eigentlich laufen sollte? Wir können dann nochmal die Einstellungen setzen damit du unter USBMAP nochmal einen Kext erstellst mit aktuellem Mapping.

Wahrscheinlich hast du ein Falsches SMBios gesetzt.19,1 wäre für den USBPort.kext das richtige. Oder erstelle mit dem Hackintool einen neuen. Dazu änderst du einfach dein SMBios in z.b. IMacPro1,1 und entfernst die USBPort kext. Portlimit auf True setzen Neustarten und neu mit USBMap oder Hackintool machen. Dann sitzt der auch für das 1,1 SMBios. Aber das ist jetzt eine Vermutung da ich deine aktive EFI nicht vorliegen habe.