

OpenCore startet funktionierende EFI nicht mehr - ist das Board hin ?

Beitrag von „griven“ vom 24. Juni 2021, 22:17

Oha aber immerhin die Kiste startet nun schonmal wieder wobei der vorgegebene Slide Wert nach wie vor nicht die optimale Lösung ist denn das hebt halt die KASLR komplett aus (bei manchen Boards hat man aber trotzdem manchmal gar keine andere Wahl eben weil halt nur einer wirklich zuverlässig geht). Was die Platte angeht dürfte wohl USB das Stichwort sein denn das sieht doch verdächtig nach USB Portlimit aus. Bedenke bitte das in den höheren BigSur (ich meine bei den letzten Catalina Versionen auch und bei Monterey erst recht) der Portlimit Patch nicht mehr greift und damit ggf. auch USBInjectAll ins leere läuft...