

USB Ports funktionieren nach dem Update nicht mehr

Beitrag von „apfelnico“ vom 6. Juli 2021, 16:06

[muse 83](#)

Bitte in der "config.plist" unter "ACPI" die beigefügte SSDT einbinden ("Add"), und gleichzeitig die vorhandene interne SSDT zum Thema USB mit exakt diesen Werten ausklammern ("Delete"):

▼ ACPI	Dictionary	◇ 4 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Add	Array	◇ 5 geordnete Elemente
▼ 0	Dictionary	◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare
Comment	String	◇
Enabled	Boolean	◇ YES
Path	String	◇ SSDT-XHC-RHUB.aml
> 1	Dictionary	◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare
> 2	Dictionary	◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare
> 3	Dictionary	◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare
> 4	Dictionary	◇ 3 Schlüssel/Wert-Paare
▼ Delete	Array	◇ 1 geordnete Elemente
▼ 0	Dictionary	◇ 6 Schlüssel/Wert-Paare
All	Boolean	◇ NO
Comment	String	◇
Enabled	Boolean	◇ YES
OemTableId	Daten	◇ 0 Bytes:
TableLength	Zahl	◇ 11547
TableSignature	Daten	◇ 4 Bytes: 53534454

Neu starten und IORegistry-File erstellen und hochladen. Jetzt müssten alle USB3 (Front 2x und hinten 4x) funktionieren, ebenso Bluetooth (als "Intern" USB2 definiert). USB-C habe ich "geraten", weiß ich noch nicht, ob "getroffen".

Die SSDT natürlich auch nach EFI\OC\ACPI kopieren.

Bis später,

melde dich