

Probleme bei Monterey (12.0) boot

Beitrag von „AkimoA“ vom 10. Oktober 2021, 16:57

Ich hab ein wenig die Vermutung das im SMBIOS / PlatformNVRAM etwas nicht passt, wenn AdviseFeatures an sind,diese aber leer sind im PlatformNVRAM kann das ja nicht klappen oder ?

Er hatte sie sicher geleert wegen Private Daten etc. denk ich mal aber vlt. braucht genau der Part ein Update.

Code

1. AdviseFeatures updates FirmwareFeatures (ExtendedFirmwareFeatures / ExtendedFirmwareFeaturesMask) with a new bit added: FW_FEATURE_SUPPORTS_LARGE_BASESYSTEM (0x80000000) - Without this bit, it is not possible to install macOS versions with large BaseSystem images, such as macOS 12.

Was bei nem iMacPro1,1(was seine EFI sagt) so aussehen sollte :

FirmwareFeatures	Data	8 bytes: 3EF58FFD 08000000
FirmwareFeaturesMask	Data	8 bytes: 3FFF9FFF 08000000

Wenn das passt sollte auch Monterey booten denk ich.