

# Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „GoodBye“ vom 4. November 2021, 19:51

[DotWin](#)

na da hat mich meine Gefühl mal wieder nicht im stich gelassen, nach all den Threads über BT Probleme habe ich schon länger den Verdacht, das die Sicherheits Features Einfluss haben.

Denn danach ging es auch so richtig los mit den Problemen.

Sieht also so aus als ob hier gilt, ganz oder gar nicht.

für ganz, nach eintragen der passenden Value zum SMBIOS aus der Liste unten, unter SecureBootModel:

Im Terminal:

```
python3 -c 'import secrets; print(secrets.randbits(64))'
```

die ausgegebene Nummer dann unter

**ApECID**

eintragen

DMGLoading auf "Signed"

in Recovery Booten und im Terminal

```
bless --folder "/Volumes/Macintosh HD/System/Library/CoreServices" --bootefi --personalize
```

Replace Macintosh HD with your HD Name

Gut das es läuft 😊



Nochmal die Liste der T2 Mac Codes:

<b>Value</b>	<b>SMBIOS</b>	<b>Minimum macOS Version</b>
Disabled	No model, Secure Boot will be disabled.	N/A
Default	Currently set to x86legacy	11.0.1 (20B29)
j137	iMacPro1,1 (December 2017)	10.13.2 (17C2111)
j680	MacBookPro15,1 (July 2018)	10.13.6 (17G2112)
j132	MacBookPro15,2 (July 2018)	10.13.6 (17G2112)
j174	Macmini8,1 (October 2018)	10.14 (18A2063)
j140k	MacBookAir8,1 (October 2018)	10.14.1 (18B2084)
j780	MacBookPro15,3 (May 2019)	10.14.5 (18F132)
j213	MacBookPro15,4 (July 2019)	10.14.5 (18F2058)
j140a	MacBookAir8,2 (July 2019)	10.14.5 (18F2058)
j152f	MacBookPro16,1 (November 2019)	10.15.1 (19B2093)
j160	MacPro7,1 (December 2019)	10.15.1 (19B88)
j230k	MacBookAir9,1 (March 2020)	10.15.3 (19D2064)
j214k	MacBookPro16,2 (May 2020)	10.15.4 (19E2269)
j223	MacBookPro16,3 (May 2020)	10.15.4 (19E2265)
j215	MacBookPro16,4 (June 2020)	10.15.5 (19F96)
j185	iMac20,1 (August 2020)	10.15.6 (19G2005)
j185f	iMac20,2 (August 2020)	10.15.6 (19G2005)
x86legacy	Non-T2 Macs in 11.0(Recommended for VMs)	11.0.1 (20B29)