

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „Conn“ vom 7. November 2021, 12:28

Hallo!

OK, hab das Problem selbst lösen können. Das Problem lag eigentlich nur an drei Dingen:

- SMBIOS auf MacBookAir7,1 umstellen
- USBPorts.kext auf dasselbe Modeltype (also in dem Fall MacBookAir7,1) umstellen
- BrcmPatchRam muss für macOS 12 umgestellt werden- einfach BrcmBluetoothInjector.kext gegen BlueToolFixup.kext ersetzen.

Und voilà: geht alles! Dockingstation, alle USB-Ports, DP-Ausgang an Dockingstation als auch am Laptop, Bluetooth

Ich habe meine Elitebook 840 G1 EFI für Monterey auf Basis der OC 0.7.5 angefügt, falls es auch jemand ausprobieren möchte.