

macOS Monterey lässt sich nicht installieren (Zielsystem Lenovo X270)

Beitrag von „grt“ vom 28. Januar 2022, 10:06

die meisten thinkpads benötigen für die akkuanzeige einen dsdt-patch bzw. eine ssdt. die acpi-errors mit gbst/gbif und so weisen darauf hin.

da die anzeige fürs installieren nicht wichtig ist, den smcbatterymanager.kext erstmal deaktivieren.

ausserdem heisst das pnp0c09-device bei thinkpads im normalfall schon ec, so dass eine ssdt-ec zu fehlern führt. wenn eine dabei ist, weglassen.