

# WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)

Beitrag von „GoodBye“ vom 26. August 2022, 10:31

Moin 😊

[Traace](#)


den [AirportBrcmFixup](#) brauche ich für meine PCE-AC68 nicht.

Für BT mit BCM20702A1 reicht der BlueToolFixup.kext , andere habe ich auch nicht.

Die Asus BT-400 hat ja auch den BCM20702A1 wie mein BT USB Stick der IOGEAR GBU521 W6.

	BundlePath	Comment	Enabled	
● 1	Lilu.kext	V1.6.2	<input checked="" type="checkbox"/>	true
● 2	VirtualSMC.kext	V1.3.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true
● 3	SMCProcessor.kext	V1.3.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true
● 4	SMCSuperIO.kext	V1.3.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true
● 5	AppleALC.kext	V1.7.3	<input checked="" type="checkbox"/>	true
● 6	WhateverGreen.kext	V1.6.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true
● 7	USBInjectAll.kext	V0.7.8	<input type="checkbox"/>	false
● 8	LucyRTL8125Ethernet.kext	V1.1.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true
● 9	USBMap.kext	V1.0	<input checked="" type="checkbox"/>	true
● 10	BlueToolFixup.kext	V2.6.3	<input checked="" type="checkbox"/>	true

NVMEfix.kext habe ich auch nicht drin, und sehr wenige ACPI.

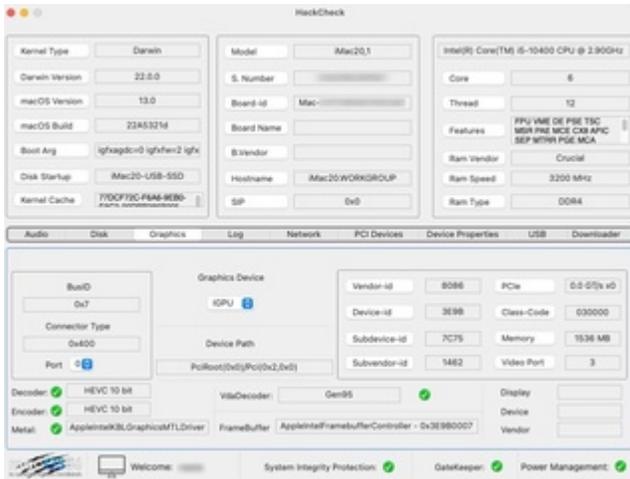

[max.b1963](#)

Interessante Möglichkeit, ist einen Versuch wert.

[Truman](#)

ich habe gerade festgestellt, das der Thread:

[Keine HDMI-Tonausgabe mit Radeon RX580](#)

auch von dir ist.

Die beiden Probleme zusammengenommen deuten auf größere Ursachen hin.

Evtl. solltest du mal neu anfangen und einen Clean Install ohne deine PCIe-SATA-Controller Karte machen und wozu brauchst du die ? **wieviele Laufwerke sind Installiert ?**

Kabel mal alles ab was du nicht brauchst.

1 NVME / SSD und nur Tastatur und Maus am USB 2

Bios Reset

UEFI Reset

Wenn ich das richtig sehe, ist dein EFI von @5T33Z0 :

<https://github.com/5T33Z0/Giga...enCore/releases/tag/084.2>

und hat CPU Power Management for i9 10850K drin.

Da ich die ACPI Files nicht kompiliert habe, und dort auch extra eine .aml für WifiEth drin ist ( nicht Aktiviert, könnte das einen Grund haben.

Mal Aktivieren ?

	Path	Comment	Enabled
1	DMAR.aml	DMAR replacement table for 3rd Party WiFi/Ethernet	<input type="checkbox"/> false

**BIOS:** F21. F5 or newer is required to disable CFG Lock. Otherwise enable Kernel Quirk AppleXcpmCfgLock

<br>

Ich vermute mal das die Ursache für beide Probleme identisch ist.

Der Efi Ersteller nutzt zudem auch das SMBIOS iMac20,2

<br>

anbei mal das aktuelle mit der .aml für WLAN aktiviert:

<br>

SMBIOS iMac20,2 und neuer SN CPU PM für den i9 habe ich deaktiviert.

<br>

<br>