



Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 11. Dezember 2022, 11:42

Ich habtet zuerst noch einmal die config.plist mit der Dortania Install Guide abgeglichen und einiges gefunden, was allerdings bislang noch keine Rolle gespielt hatte. Ich könntnen dann bist zum unten eingefügten Bild booten, wo es dann nicht mehr weiter ging.

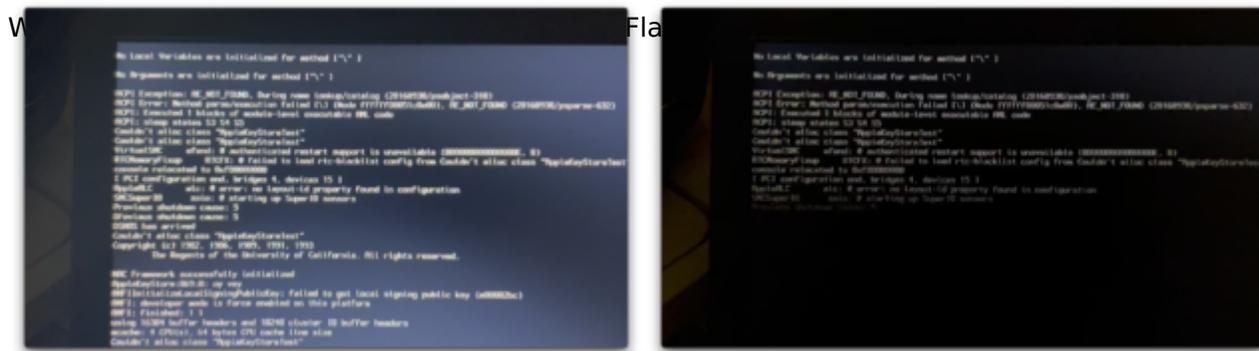

wenn das auf False steht, bleibt der Boot hier hängen

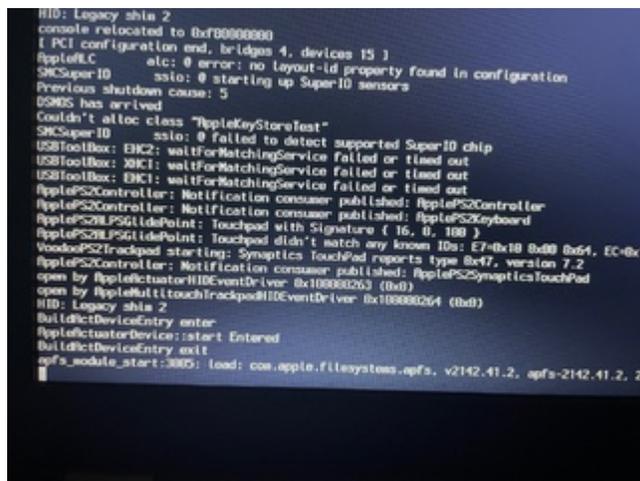

es scheint ein ACPI mit den SSDT zu sein. Ich werde mich mit SSDRTIME befassen, um ggf. aus den Originalen- DSDT/SSDT aml zu generieren. [griven](#)

Ich habe heute außerdem USB Patch mit Windows.exe erneuert, aber eine Fehlermeldung bleibt:

```
Previous shutdown cause: 5  
DSMOS has arrived  
Couldn't alloc class "AppleKeyStoreTest"  
USBToolBox: EHC2: waitForMatchingService failed or timed out  
USBToolBox: EHC1: waitForMatchingService failed or timed out  
USBToolBox: XHCI: waitForMatchingService failed or timed out  
ApplePS2Controller: Notification consumer published: ApplePS2Co
```

Würdest ggf. das Thema hier ausschneiden und einen eigenen Thread eröffnen für mich. Das wird wohl etwas länger dauern. Damit hatte keiner gerechnet, als ich hier die erste Frage stellte.