

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „griven“ vom 11. Dezember 2022, 14:03

Neuer Thread ist wie gewünscht aus den Posts erstellt 😊

Anbei mal die EFI von meinem T430 die bei mir mit Ventura funktioniert kannst Du gerne zum testen und abgucken verwenden (SMBIOS habe ich neu gewürfelt versteht sich). Wichtig diese EFI beinhaltet keine DeviceProperties für die HD4000 das ist in meinem Fall nötig weil weil Ventura mit vorhandenen DeviceProperties aber ohne installierten RootPatch nicht in den Grafikmodus geht sondern scheinbar irgendwo im Verbose stecken bleibt (sowohl beim Installer als auch beim installierten System). Du musst also Deine DeviceProperties für die HD4000 Nach der Installation des RootPatch noch hinzufügen und Dir am besten einen USB Stick mit einer EFI ohne die DevProps auf die Seite legen weil das bei jedem Update ansonsten erneut zu Problemen führt.