

Kein Apple Keyboard (BT) in OC-Menü und Filevault Preboot nach OC und Ventura Update

Beitrag von „griven“ vom 16. Dezember 2022, 08:38

Naja damit BT Geräte auf Bios/Loader Ebene funktionieren muss der BT Adapter den HID Proxy Modus beherrschen und zudem eben natürlich auch aktiv sein/eine Firmware geladen haben und ich schätze das genau hier die Crux liegt. Du schreibst Du hast ein Update von Monterey auf Ventura gemacht hat sich hierbei ggf. irgendwas am USB Portmapping geändert so, dass dem BT Device beim herunterfahren der Saft abgedreht wird und somit die Firmware flöten geht? Das jedenfalls würde das Verhalten erklären denn das BT Host Device ist in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes nur eine leere Hülle bis das OS die Firmware erneut geladen hat. Es wäre für einen Test Wert mal in die geklonte Installation zu booten um zu sehen ob das Problem da auch besteht und falls das nicht der Fall ist um zu vergleichen ob sich am USB Mapping zwischen Monterey und Ventura irgendwelche Änderungen ergeben haben um diese ggf. zu beheben.