

10GbE-Karte mit OCLP auf MacPro5,1

Beitrag von „bluebyte“ vom 20. Dezember 2022, 11:17

[Kalibroker](#) Für die Acquantia brauchst du Applevtd. Dazu muss die DMAR.aml bei Reserved Memory Region angepasst und geladen werden. Den Kernel-Patch hab ich durch Zufall auf Reddit gefunden. Um BIOS muss auf jeden Fall vtd auf enable. DisableIoMapper muss auf false. Also Haken raus. Überprüfe deine Boot-Parameter ob sich da ein dart=0 eingeschlichen hat. Das war bei mir der Fall. Mit diesen Ergänzung hab ich auch mein Inboard-LAN wieder zum Laufen bekommen.

Bin noch auf Arbeit und habe im Moment keinen Zugriff auf meine Rechner.

Starte IoRegistryExplorer. Ziemlich weit oben schau nach, ob AppleVTD und DMAC vorhanden sind.

Von einer SSDT ist mir nichts bekannt.

Viele Grüße von Steffen

Nachtrag:

Bin jetzt Zuhause und hier die Beschreibung

[AQUANTIA AQC107 Monterey 12.5.1 läuft nicht](#)

Wichtig: Bei Table Length den Wert der originalen Tabelle eintragen!

Falls du nach dieser Anleitung konfiguriert hast und es nicht läuft,
dann muss das Problem wo anders liegen.