

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG


Beitrag von „hObelware“ vom 12. März 2023, 15:26

[kru102](#) so, .. (ein) Problem entdeckt. .. wenn Du mal die SSDTs aus origin durchliest, fällt auf, dass Lenovo alle Ports außer 01, 02, und 04 (jeweils HS und SS) als internal/disabled deklariert. Windows ist egal, was im BIOS steht, das initialisiert stumpf alles was möglich wäre, .. unabhängig von der Firmware. macOS tut das aber nicht, weswegen der Port HS07 für Bluetooth in Windows an ist, in macOS aber nicht. Die Webcam (HS08) funktioniert in macOS auch nur, weil dafür ein extra Device angelegt wird .. alles nachzulesen in SSDT-4-ProjSsdT.aml (aus origin.zip)

ERGO: eine USBMap reicht bei Dir nicht aus (und ist im Grunde auch nicht nötig, da dem Controller eh nur 10 Ports zugewiesen sind), Du mußt zudem die OEM Table loswerden, damit die Ports HS07 und HS08 auch initialisiert werden.

das geht folgendermaßen:

in die config.plist muß folgender Eintrag rein: .. der schmeißt die OEM Table raus

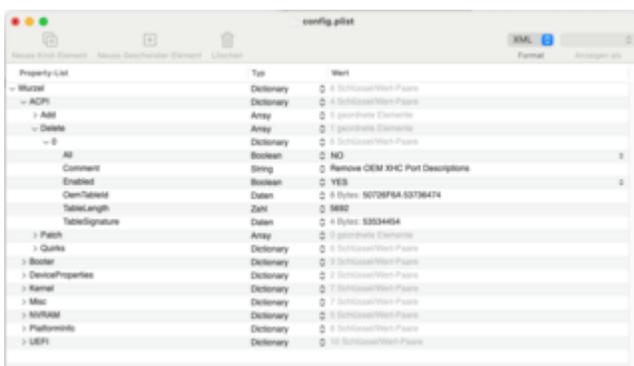

allerdings sollte die nicht ersatzlos rausfliegen, da darin noch andere Devices beschrieben werden. Deshalb mußt Du auch noch die angehängte SSDT (SSDT-XHC_SATA) einbinden. Ich hab die mal ACPI konform überarbeitet.

Der Ordnung halber, habe ich auch noch die USBMap.kext berichtigt und angehängt.

versuchs mal damit ..

ACHSO .. ich finde es gut, dass Du Deine EFI nochmal neu aufsetzen willst. Ich empfehle **DRINGEND** die Notwendigkeit all der SSDTs zu verifizieren. Bei der EFI sollte "minimalinvasiv" oberster Anspruch sein. Das Credo "Viel hilft viel" ist total kontraproduktiv und führt ggf. zu schwer nachvollziehbaren Seiteneffekten.