

Plötzlich kein WIFI mehr :- (BCM943602cs

Beitrag von „griven“ vom 16. April 2023, 22:08

Das Problem ist bekannt und hängt damit zusammen das Apple in Ventura hier ein wenig an den unterliegenden Strukturen geschraubt hat. Adressiert wird das ganze mit der kommenden OpenCore 0.9.2 Version und hier über den neu hinzugekommenen Quirk DisableIoMapperMapping. In Deinem Fall also bitte einfach OpenCore einmal auf den Stand der aktuellen Developer Version bringen (In OCAT entsprechend auf Developer umstellen, zu Fuß einfach das nightly Build laden zum Beispiel mit dem KextUpdater) und anschließend unter Kernel->Quirks den entsprechenden Quirk aktivieren und es sollte wieder tun. Wer die Details dazu lesen möchte kann das hier tun: <https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/pull/440>