

Ich kriege die Intel Intel WiFi AC8265 nur WIFI aber kein Bluetooth zum laufen.


Beitrag von „byebye123“ vom 30. Mai 2023, 20:50

<https://github.com/corpnewt/USBMap>

Ich habe damit das Basis Mapping erzeugt (eine kext) und dann den kext mit rechts klick Paketinhalt anzeigen geöffnet und die enthaltene *.plist mit Proper Tree manuell bearbeitet.....

Wenn es Ventura 13.4 ist gibt es neben dem USB Mapping eine weitere Stolperfalle und es kann auch sein das es dann trotzdem nicht funktioniert.....

Ist im Augenblick der einzige fix der manchmal funktioniert:

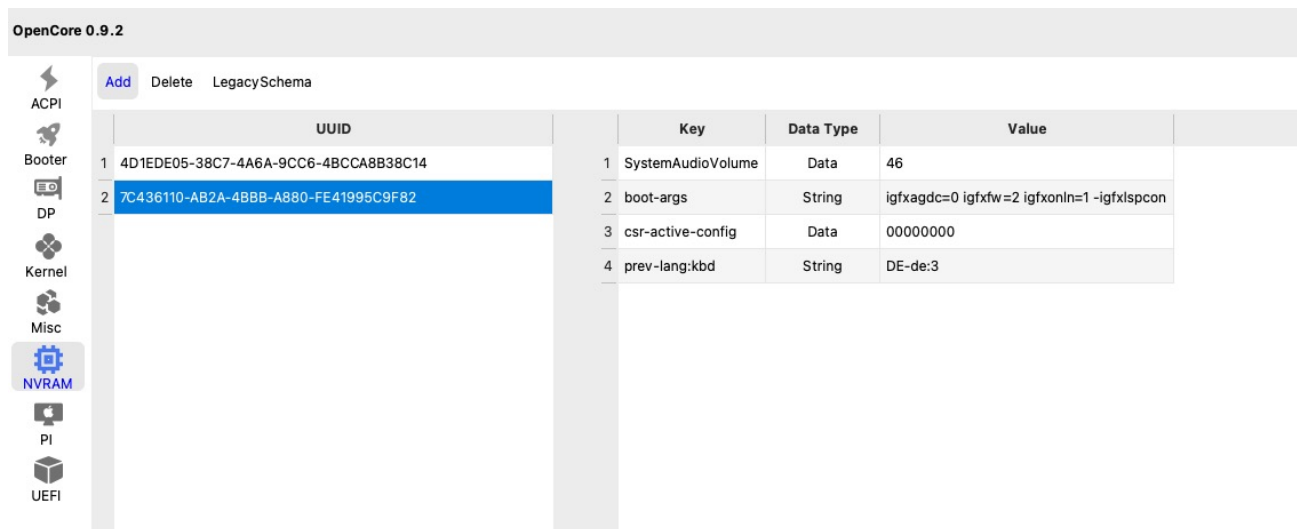

The screenshot shows the OpenCore 0.9.2 NVRAM configuration window. On the left is a sidebar with icons for ACPI, Booter, DP, Kernel, Misc, NVRAM (selected), PI, and UEFI. The main area has buttons for 'Add', 'Delete', and 'LegacySchema'. Below these is a table with columns for 'UUID', 'Key', 'Data Type', and 'Value'. The second row is highlighted in blue.

UUID	Key	Data Type	Value
1 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	1 SystemAudioVolume	Data	46
2 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	2 boot-args	String	igfxagdc=0 igfxfw=2 igfxonln=1 -igfxlspcon
	3 csr-active-config	Data	00000000
	4 prev-lang:kbd	String	DE-de:3

NVRAM>7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82

config.plist

2 child items:

Key Type Value

bluetoothInternalControllerInfo Data 00000000 00000000 00000000 0000

bluetoothExternalDongleFailed Data 00