

Probleme bei der Installation bzw. bei der Ersteinrichtung

Beitrag von „a1k0n“ vom 6. Juni 2023, 18:32

Was mein Vorredner schrieb ist leider nur bedingt richtig. Dein Board nutzt I225-V Controller für LAN wo es unter Monterey den AppleEthernetE1000.kext gibt. Dieser existiert unter Ventura so nicht mehr sondern dort wird der Controller mittels dem AppleEthernetE1000.dext lauffähig gemacht. Das funktioniert aber nur wenn du im Bios Vt-d auf enable und die passenden Einstellungen in der config.plist hast.

Du hast die Möglichkeit den AppleEthernetE1000.kext auch weiterhin unter Ventura zu nutzen per OC-> Kext brauchst aber e1000=0 als boot-arg um den Apple....dext von Ventura zu ignorieren.

Es kann bei der Vt-d enable Geschichte aber passieren das deine Karte trotzdem nicht richtig funktioniert und du den I225MOD brauchst.

Mehr dazu findest du unter https://github.com/5T33Z0/Giga...e/blob/main/I225-V_FIX.md

Ich fahre ein Z690 mit I225-V v3 und nutze die VT-D Methode und es gibt keine Probleme.