

AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 27. Juni 2023, 10:23

Du sprengst auf jeden Fall die Grenze von 15 Ports pro Controller, das könnte tatsächlich ein Problem sein.

Der Controller XHC hat bei dir 19 Ports, Ich würde den Kext anpassen und mich von 4 Ports trennen.

Rechtsklick auf den USB-Kext, Packetinhalt anzeigen und dann die .plist datei mit einem Plist-Editor bearbeiten, ich nehme dafür Xcode.

Der USB Port der Fenvi sollte auf jeden Fall auf internal stehen.

Oder ein neues Mapping unter Windows erstellen mit der USBToolbox.
<https://github.com/USBToolBox/tool>

Wie schaut es denn aus, wenn du unter dem Systembericht unter Bluetooth guckst?