

# MACOS 14 SONOMA BETA

Beitrag von „byebye123“ vom 25. Juli 2023, 13:39

OCLP 0.6.8 hat auf Anhieb funktioniert und Wlan unter Sonoma mit der Asus PCE-AC68 wieder aktiviert.

Nur leider hat es mir den USB BCM Bluetooth Stick

## IOGEAR Gbu521 W6

der schon unter Sonoma und Ventura funktioniert hat für beide Systeme lahmgelegt ( Windows funktioniert ).

Problem gelöst mit Anleitung:

Kein Ahnung warum das vorher ohne die NVRAM Optionen für BT unter 13.4.1.c und 14.0 lief, aber jetzt hat geholfen:

[Ventura Plötzlich kein BT mehr](#)

1. Navigate to the NVRAM > Add > 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 section in your config.plist file and add the two child items:

Key	Type	Value
bluetoothInternalControllerInfo	Data	00000000000000000000000000000000
bluetoothExternalDongleFailed	Data	00

2. Update BlueToolFixup from BrcmPatchRAM 2.6.7

3. Reboot and Reset NVRAM then boot again normally

The fix is now working for both Intel and Broadcom Bluetooth, but the official [acidanthera BrcmPatchRAM](#)

needs to be updated first.

Bluetooth-Controller:

Adresse:

Status: Ein

Chipsatz: THIRD\_PARTY\_DONGLE

Sichtbar: Aus

Firmwareversion: v8718 c4096

Unterstützte Dienste: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT SerialPort >

Transport: USB

Hersteller-ID: 0x004C (Apple)

Funktioniert auch mit 13.5 und 14.0 bis Beta 4



