

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 31. Juli 2023, 11:12

Unter Ventura wird die HD4000 nicht mehr unterstützt. Du musst im Vesa-Modus booten, SecurebootModell deaktivieren und csr-active-config auf 030A0000 setzen. Den Vesa-Modus erreichst Du nur mit dem bootarg -igfxvesa. Wenn Du nach der Installation von Ventura OCLP ausführst, werden die erforderlichen Patche installiert und die kann für dem metal2 Unterstützung -igfxvesa deaktivieren.

nimm noch Bootarg -no_compat_check hinzu, für das erste Bild. Das Zweite zeigt Fehler in deiner Config.plist. Die Musst Du bereinigen, am besten mit OCAT.