

Thunderbolt Card Titan Ridge wird angezeigt, funktioniert aber nicht.

Beitrag von „kaneske“ vom 11. April 2024, 19:10

Fragen:

- Deine SSDT zeigt auf PCI0-RP17...du hast sicher dort die Karte auch drin? Wie kommst du auf RP17, zur Sicherheit...
- Hast du im BIOS die Thunderbolt Einstellungen vorgenommen
 - SLO - no Security
 - eigentlich alles sonst "enabled"
 - Alpine Ridge Workaround auf "enabled"
- Header, also das interne 5-Polige Kabel ist von der Addinkarte an das Board angeschlossen?
 - Force-Power im BIOS als Option unter Thunderbolt vorhanden? Und auch "enabled"?

Grundlegend baut sicher der Baum an RP17 auf, aber es wird dir kein Device angehängt, also kein Plug erkannt.

Gründe:

- Falsche SSDT
- Force Power nicht aktiv oder die Karte wacht nicht auf
 - kannst du mit einem angeschlossenen Device bei Boot und ggf. dann noch mal warm Reboot verifizieren
 - dann sollte das Device da sein
- Du hast USB Geräte keine Thunderbolt Geräte angeschlossen und der USB Teil geht halt nicht
- [BIOS Settings](#) sind nicht richtig

Abhilfen:

- Karte Flashen mit custom ROM
- Einstellungen in Ordnung bringen

Der Baum hier in der IOReg muss wesentlich mehr ausgeben als das was man hier sieht wenn

er ein Device einbindet:

