

# HP Probook G6 450 und Ventura (oder auch Monterey) - Keine Installation möglich

**Beitrag von „griven“ vom 18. April 2024, 07:46**

Ich hätte ja mal in Deine EFI geschaut allerdings kann ich die config.plist nicht öffnen (beschädigt, die Editoren sagen das .plist File sei invalid)...

Generell aber der POST Error den Du siehst hat nichts mit dem AKKU zu tun sondern entsteht durch einen CMOS Reset der in Folge der Panik in macOS passiert. Der Grund dafür ist im Normalfall das hier von macOS Speicherbereiche im NVRAM überschrieben werden die die Firmware des Geräts für andere Dinge benötigt in der Folge stellt das UEFI dann fest das der NVRAM korrumpiert wurde und schmeißt den POST Fehler. Ganz ähnliche Probleme hatte ich auch am EliteBook hier hat der RTCMemoryFixup.kext geholfen. Beim Elitebook muss der Bereich 30-32 mittel rtcfx\_exclude Bootarg ausgeklammert werden um diese Fehler zu beheben. Beim Probook kann das ein anderer Bereich sein allerdings wäre es auch Denkbar das der Bereich identisch ist einfach weil beide Geräte doch recht nah miteinander verwandt sind...